

TC4HAZ (AD/POM 系列)

热塑宝 K

需要对 POM 包胶的应用

典型应用

- 保险杠
- 功能和设计要素
- 垫圈
- 密封件
- 手柄 (手动工具和电动工具等)
- 拨轮

材料优势

- TPS 和 POM 专利系统
- 卓越的加工性能
- 卓越的粘合性
- 可以嵌件成型
- 抗紫外线性
- 易于着色 (拥有自然色)
- 舒适的表面触感 (柔和的触感)
- 适用于汽车内饰

加工方法: Injection Molding

产品性能

化合物名称 TC4HAZ

系列 AD/POM

颜色 / RAL DESIGN 黑色

机械性能

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 硬度 | 47 ShoreA | DIN ISO 7619-1 |
| 密度 | 1.050 g/cm ³ | DIN EN ISO 1183-1 |
| 拉伸强度 ¹ | 2.5 MPa | DIN 53504/ISO 37 |
| 断裂伸长率 ¹ | 500 % | DIN 53504/ISO 37 |
| 撕裂强度 | 12.0 N/mm | ISO 34-1 Methode B (b)(Graves) |
| 包胶性能 POM ² | 3.7 (B) N/mm | VDI 2019 双色注塑成型 |

¹ 与 ISO 37 标准测试件 S2 的偏离是通过 200 mm/min 的横向速度测试而得。

² 与抗冲POM的粘着值

本数据表中公布的所有数值均为四舍五入后的平均值。

此资料表是凯柏胶宝公司项目的摘录。请联系凯柏胶宝公司选择合乎要求的化合物。

免责声明：本档提供的信息与我们在其发布之日对此主题的认识相一致，如有新的知识和数据，可能会进行修订。报告的所有数值均为基于样本测试结果的典型数值，并非对性能提供任何保证。对于特定的工艺或终端应用，客户仍需自行测试以确定产品是否适用。凯柏胶宝对于与本文中信息相关的使用不提供任何担保或承担任何责任。

2018 年 09 月 11 日

CUSTOM-ENGINEERED TPE AND MORE



© 2018 凯柏胶宝公司版权所有
如有变更或错误，恕不另行通知。
请访问 www.kraiburg-tpe.com 获取最新版本

剥离试验说明

遵循 VDI 2019 标准的剥离试验

试验设置


剥离试验结果示例图

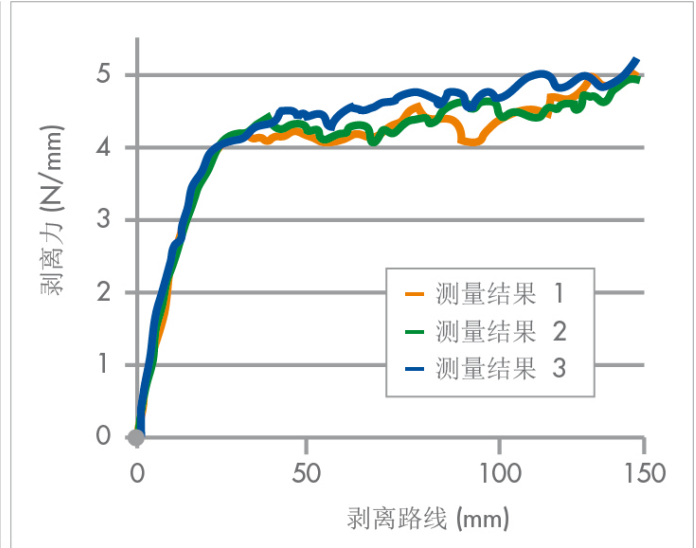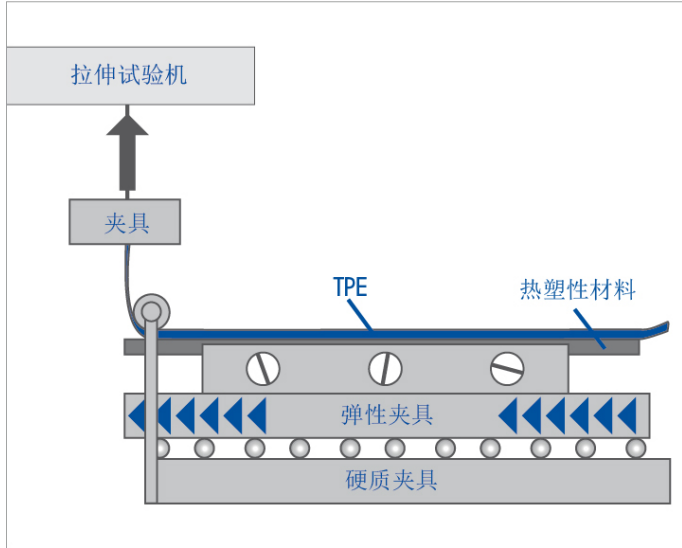

类

遵循 VDI 2019 标准的剥离试验

根据 VDI 剥离试验的需要，我们为剥离力值增加了两个特性。
第一个特性描述 TPE 在硬胶上的残留。

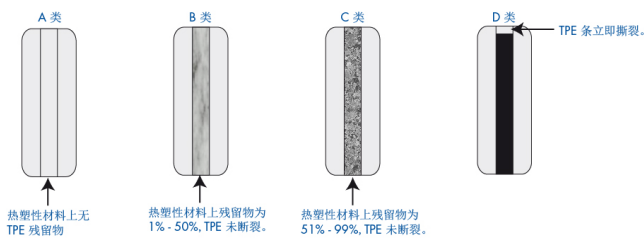

| | |
|---|------------------------|
| A | 硬胶上无 TPE 残留物 |
| B | 硬胶上 TPE 残留物最高达 50% |
| C | 硬胶上 TPE 残留物为 50% 至 99% |
| D | TPE 条立即撕裂 |

第二个特性描述 TPE 条在测量过程中是否会在剥离路线的任意位置撕裂。



| | |
|-----|-----------------------------------|
| A/D | 硬胶上无 TPE 残留物，TPE 条将撕裂 |
| B/D | 硬胶上 TPE 残留物最高达 50%，TPE 条将撕裂 |
| C/D | 硬胶组分上 TPE 残留物为 50% 至 99%，TPE 条将撕裂 |

此资料表是凯柏胶宝公司项目的摘录。请联系凯柏胶宝公司选择合乎要求的化合物。

免责声明：本档提供的信息与我们在其发布之日对此主题的认识相一致，如有新的知识和数据，可能会进行修订。报告的所有数值均为基于样本测试结果的典型数值，并非对性能提供任何保证。对于特定的工艺或终端应用，客户仍需自行测试以确定产品是否适用。凯柏胶宝对于与本文中信息相关的使用不提供任何担保或承担任何责任。

TC4HAZ (AD/POM 系列)

热塑宝 K

加工指南 Injection Molding

| | |
|--------|---|
| 料筒温度 | 180 - 210 - 240 °C, 最高 250 °C (360 - 410 - 460 °F, 最高 480 °F) |
| 热流道 | 热流道温度 : 200 - 250 °C (390 - 480 °F)。流道应在最多 2 - 3 次针阀后排空。 |
| 注射压力 | 200 - 1000 bar (2900 - 14504 psi) (取决于部件的尺寸与重量)。 |
| 注射速度 | 通常来说, 填充时间应不多于 1 - 2 秒。 |
| 保压压力 | 材料凝固后, 最佳保压值为注射压力的40-60%。 , 从而得到保压压力最佳值。 |
| 背压 | 20 - 100 bar ; 如果使用了上色批次, 则有必要选择更高的背压。 |
| 螺杆松退 | 如果使用了开式喷嘴, 建议利用螺杆松退进行处理。 |
| 模具温度 | 80 - 110°C (175 - 230°F) ; 模具温度低于 80°C 时包胶性显著降低。 |
| 烘料 | 为实现最佳机械性能, 建议在 60 - 80°C (140 - 175°F) 下将材料干燥 2 - 4 小时。 |
| 针阀 | 材料 <50 Shore A 时建议使用针阀。 |
| 螺杆几何外形 | 标准三段式聚烯烃螺杆。 |
| 停留时间 | TPE : 最多 10 分钟。POM : 最多 4 分钟。 |
| 清洗建议 | 聚丙烯或聚乙烯适用于机器的清洗与净化。必须确保机器中无聚氯乙烯 (PVC)。 |

此资料表是凯柏胶宝公司项目的摘录。请联系凯柏胶宝公司选择合乎要求的化合物。

免责声明：本档提供的信息与我们在其发布之日对此主题的认识相一致，如有新的知识和数据，可能会进行修订。报告的所有数值均为基于样本测试结果的典型数值，并非对性能提供任何保证。对于特定的工艺或终端应用，客户仍需自行测试以确定产品是否适用。凯柏胶宝对于与本文中信息相关的使用不提供任何担保或承担任何责任。

2018 年 09 月 11 日

CUSTOM-ENGINEERED TPE AND MORE

© 2018 凯柏胶宝公司版权所有
如有变更或错误，恕不另行通知。
请访问 www.kraiburg-tpe.com 获取最新版本